

ČÍNA & ZÁPAD



Xwinch

Řeč je o navijácích, co si vybrat a hlavně proč

Před nedávнем jsem zveřejnil článek o navijácích Xwinch, jejichž dovozem do České republiky je firma Valmont Trading, s.r.o. Popisoval jsem především jejich komponenty a celkové vnitřní uspořádání. Nyní se mi do ruky dostal jiný čínský výrobek (naviják), který budu nadále označovat („čína“), neboť jsem nenašel žádný název; a k tomu starší naviják Warn. A jelikož jsem štoura, co se štourá i v tom v čem nemá – občas označovaný za „třídního nepřítele“ – oba jsem rozebral k porovnání s Xwinchem (přece jen Xwinch sám také prodávám, tak je dobré o něm vědět i něco více).

V první řadě je z následujících fotografií i textu patrné, že není „Čína“ jako „Čína“, ale jak je to v porovnání se značkovým navijákem uvidíte sami.

V krátkosti ještě připomenu

Xwinch, ten má hlavní hřídel uložený do jehlového ložiska, hlavní převod má ocelové ozubení, brzda je řešena excentricky vytlačovanými válečky, buben převodovka i motor jsou zatěsněny gumovým těsněním, včetně simerinků na buben, pouze samotné víko motoru nemá těsnění žádné. Buben je uložen do plastových kluzných nedělených ložisek s pevnou aretací. Převodovka má pevně nastavené vůle, nic se neseřizuje. Obal navijáku je z hliníkové slitiny, buben je ocelový.

Mrkneme na jiný čínský naviják

Rozdíl je u této „číny“ patrný hned při rozebrání. Uložení bubenu v plastových ložiskách, ta jsou na obvodu proříznuta a proříznutím se usazují do výkroje v hliníkovém obalu navijáku. Výkroj má zabránit jejich protáčení, ovšem ložisko má příliš velkou vůli

a dochází k jeho malému pohybu v hliníkovém obalu, opotřebení ložiska je tedy oboustranné. Hlavní pohonné hřídel je uložený do kluzného broncového ložiska. Mezi bubenem a motorem chybí těsnění bránící vnikání nečistot do převodovky, motoru a brzdy. Elektromotor má, oproti navijáku Xwinch, slabou izolační vrstvu na vinuti. Převodovka má sice seřizovatelné axiální vůle, ale vypadá kládáním několika vrstvami papírového těsnění.

Z toho je tedy patrné, že není „Čína“ jako „Čína“.

Shrnutí – nejmenovaný čínský naviják

Absence zatěsnění gufery, použitá papírová těsnění pro seřízení vůlí, kluzné ložisko na vysoce namáhaném hřidle, plastová ložiska nevhodně řešená, nedostatečná izolace statorového vinutí motoru.



Obr. 1 Bubny: 1 - Xwinch, 2 - „čína“, 3 - Warn



Obr. 2 Kluzná ložiska bubenů: 1 - Xwinch, 2 - „čína“, 3 - Warn



Obr. 3 Převodovky: 1 - Xwinch, 2 - „čína“, 3 - Warn

A nyní Warn

Dostal se ke mně – po několika letech montáže na offroadovém vozidle, kde byl poměrně málo využívaný – bohužel se shořelým motorem, resp. poškozenou izolací statorového vinutí.

Již při demontáži motoru mne zaujalo, že obdobně jako čínské navijáky není motor nijak utěsněný, je ovšem pravda, že víko motoru je přesně lícované a pravděpodobnost vniku vody je minimální. Ale po rozebrání motoru se voda (vlhkost) ukázala jako hlavní příčina poškození motoru.

Voda vnikající do motoru, resp. vlhkost, při ohřátí zplynuje a jako pára se dostane všude. Následná koroze na vnitřním ocelovém pláště, která při svém vzniku rozpíná kovový materiál, poškodila izolaci vinutí. Přičteme-li k tomu přehřívání navijáku přetěžováním, je skoro 100% jistota, že k poškození dojde. Navíc je rotor motoru uložen ve viku pouze do kluzného ložiska, které má díky vnikání nečistot velkou vůli.

Jdeme dál. Po vydání bubnu mě nemile překvapila absence jakéhokoli zatěsnění, bylo tedy hned jasné, kudy do motoru vnikala voda, samotné foto napoví víc. Uložení bubnu je řešeno stejně jako u čínského navijáku plastovými kluznými ložisky, zde též dělenými. Naštěstí je jejich vnější rozměr dostatečně přesný, aby nedocházelo k pohybu v obalu navijáku a neodíral se tak oboustranně. Absence těsnění mezi bubenem a obalem navijáku, tedy možnosti vnikání nečistot, se na ložisku rádně podepsala vytvořením 1,5mm vůle na buben.

Opačná strana u převodovky také nemá žádné zatěsnění a jen díky kvalitní vazelině v dostatečném množství nedošlo k takovému poškození plastového ložiska jako na opačné straně, voda však v převodovce byla.

Uložení hlavní pohonné hřidele je do kluzného bronzového ložiska, zde rádně opotřebeného. Vůle na ozubených kolech převodovky, a to jak axiální, tak radiální, jsou

stejně jako u čínských navijáku. Brzda navijáku má jen dva výlisky pro přenos síly motoru (Xwinch má přímé propojení šestihrannou pohonnou hřidelem), další naviják, „čína“, používá tři výlisky na brzdě pro přenos síly.

Převodovky

Převodovka u Warnu je oproti čínským navijákům řešená jinak. Ozubená kola jsou v navijáku Warn usazena do profilovaného plechu, kromě nejtěžšího převodu, který je v silném neprofilovaném plechu, u „číny“ i Xwinche jsou ozubená kola v plechu tloušťky 3 mm, a to všechny tři řady převodovky.

Tady si Číňané ulehčili práci s modelováním plechu a použili nejjednodušší způsob, tedy rovný silný plech pro docílení pevnosti, které se dá docílit profilováním slabého plechu. Bohužel je tímto převodové ústrojí výrazně těžší a tato hmotnost na ozubených převodech má podíl na rychlosti roztáčení motoru a na jeho



Obr. 4 Rotory: 1 - Xwinch, 2 - „čína“, 3 - Warn (bez vyvážení)



Obr. 5 Statorové vinutí: 1 - Xwinch, 2 - „čína“, 3 - Warn

prvotním proudovém odběru. Při roztočení motoru navijáku s napnutým lanem může dojít k zpomalenému roztáčení než u Warnu a tím i k většímu zatížení motoru. Větší hmotnost převodovky má pak za následek i větší hlučnost čínských navijáků.

Shrnutí - Warn

Absence zatěsnění gufery, kluzné ložisko na vysoce namáhaném hřídeli, plastová ložiska vysoce opotřebená kvůli absenci gufer, pouze látková izolace statorového vinutí motoru bez povrchového lakování, tedy zcela nechráněné proti působení vlhkosti, vysoce opotřebená brzda navijáku, opět absence gufer.

Čínský naviják Xwinch je podle mého mínění na slušné úrovni zpracování, přesto má své neduhy a nejčastějším problémem je brzda navijáku. Dochází k jejímu

nadměrnému opotřebení, ale pro to tomu se lze slušně bránit.

Nejdříve si ale povíme, proč zde brzda vlastně je. Jestliže vozidlo vytahujeme a v době vytahování zastavíme naviják, má brzda znemožnit zpětný pohyb, tedy volné odvýjení lana při jeho zatížení hmotnosti vozidla (vytahované věci). Na to je brzda dimenzována. Problém ale nastane dojde-li k trhání a poškubávání, například krátkodobým prověšením lana a poté sklouznutím vozidla a prudkému napnutí lana, případně využití lana pro vyprošťování jiného vozidla nikoliv tahem navijáku, ale silou vozidla.

Omezení poškození brzdy je tedy hlavně na uživateli navijáku a na správném využití kladek

pro snížení zatížení navijáku.

Závěr nebudu dělat žádný, je jen na vás, jaký si uděláte sami. Našim záměrem není pomlouvat konkurenci, ale zjistit úroveň kvality současné čínské výroby, zjistit výhody, ale i nevýhody čínských navijáků. Další nedílnou součástí je poradit, jak správně naviják používat, jak správně řešit údržbu a poradit, kterak se vyhnout možným škodám správným používáním všech navijáků, což by z tohoto rozboru mělo být zcela patrné.

**Zdar! Doc
inzerce**



Obr. 6 Kluzné ložisko motoru u navijáku Warn

CENOVÁ BOMBA

ČASOVĚ OMEZENÁ AKCE ČASOVĚ OMEZENÁ AKCE ČASOVĚ OMEZENÁ AKCE

ATV RAMPA – praktické nájezdy pro ATV stroje

maximální nosnost 500 kg

Xwinch ELEKTRICKÝ NAVIJÁK EW 12 000 (12/24 V)

EW 12 000 – vše v balení

9 500,-

při osobním odběru výrazné slevy

E-mail: lukas.stetina@valmonttrading.cz **Tel:** 775 315 724

(VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY S DPH)